



宁波欧森传感器科技有限公司

OSEN Ningbo Sensor Technology Co., Ltd

地址:宁波市江北区甬江街道振江路 588 号


TEL: 18006700859 FAX: 0574-87630707

邮编: 315021

Http: www.nboscn.cn

OS-W220 称重模块安装指南

• 安装尺寸

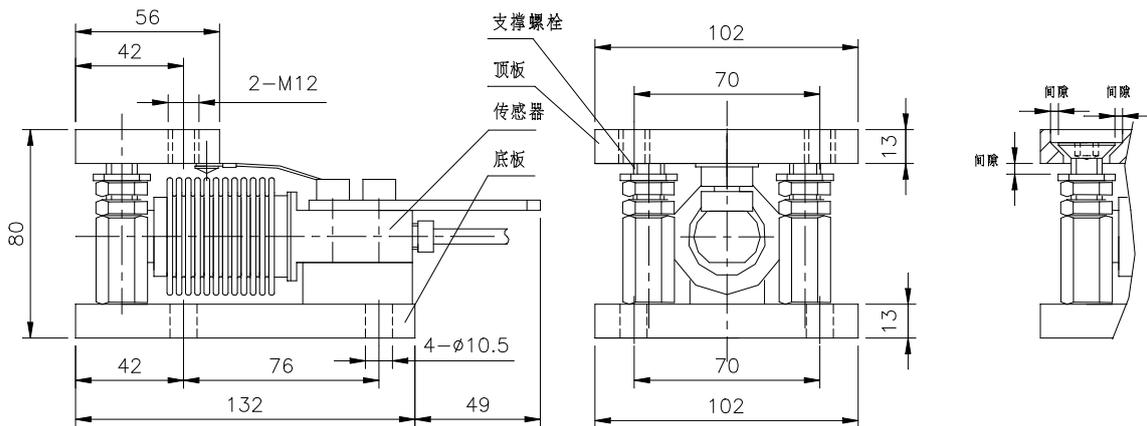

安装步骤:

1. 将各模块置于秤体各支点, 必须确保支撑螺栓上的螺母已将顶板锁紧, 然后慢慢放下秤体。
2. 确保各模块顶板已稳妥支撑住秤体, 而且各模块顶板的水平度均在 60.8mm 以内, 如果水平度超差, 需加垫片调整。
3. 用螺栓将顶板固定在秤体上, 也可将顶板焊接在秤体上, 焊角高 5mm 。
4. 在秤体安装基础上打好相应的模块安装孔。将模块底板紧固在基础上。调整每个底板的水平度在 61.6mm 以内, 所有模块底板必须在同一水平面上, 误差不可超过 63mm 。
5. 顶板、底板全部安装好后, 慢慢松开二个支撑螺栓上部的螺母, 小心地放下顶板, 使负荷加在传感器上。
6. 待所有顶板都放下后, 检查支撑螺栓头部和顶板沉孔, 确保二者之间有足够间隙。见图。
7. 将接线盒安装在传感器电缆可方便联接的地方, 不可将接线盒装在秤体上。
8. 将传感器电缆按电缆色标正确接入接线盒中。
9. 将显示仪表的电缆也接入接线盒中。
10. 检查安装, 确保各部分可正常工作。

注意: 焊接时顶板应安全接地, 不可使电流通过传感器。